

# Energieprestatiecertificaat

Residentiële eenheid




**Heldenplaats 2 bus 006, 2850 Boom**

appartement | oppervlakte: 249 m<sup>2</sup>

certificaatnummer: 20240715-0003311859-RES-1

## Energie label

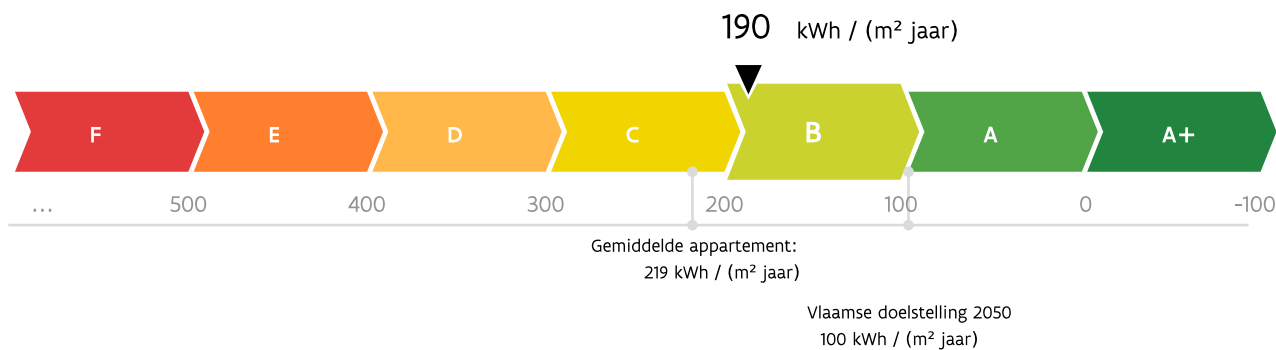

De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

### Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 15-07-2024

Handtekening:

Stef Peeters

Algemene Certificaten voor Elektriciteit & Gas  
EP21202

Dit certificaat is geldig tot en met 15 juli 2034.

# Huidige staat van het appartement

Om met uw appartement te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

## 1 Inzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw appartement tot de doelstelling én u voorziet een energie-efficiënte verwarmingsinstallatie (warmtepomp, condenserende ketel, (micro-)WKK, efficiënt warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m<sup>2</sup>).

OF

## 2 Energielabel van het appartement

U behaalt een energielabel A voor uw appartement (= energiescore van maximaal 100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)). U kiest op welke manier u dat doet: isoleren, efficiënt verwarmen, efficiënt ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie ...

### Daken

U = 0,68 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Muren

U = 2,33 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Vensters (beglazing en profiel)

U = 2,86 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
1,5 W/(m<sup>2</sup>K)

### Beglazing

U = 2,80 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
1 W/(m<sup>2</sup>K)

### Verwarming

- Centrale verwarming met condenserende ketel
- Centrale verwarming met warmtepomp

Uw energielabel:

**190** kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

**B**

Doelstelling:

**100** kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

**A**

⊗ **Het appartement voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050**



#### Sanitair warm water

Aanwezig



#### Ventilatie

Te weinig ventilatievoorzieningen aanwezig



#### Zonne-energie

Geen zonneboiler of zonnepanelen aanwezig



#### Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting  
Koeling aanwezig



#### Luchtdichtheid






Niet bekend

\* De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vloeren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel isoleert.

# Overzicht aanbevelingen

In deze tabel vindt u aanbevelingen om uw appartement energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste 1. Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

|   | HUIDIGE SITUATIE   | AANBEVELING  |
|---|--|--|
|    | <b>Muur</b><br>103 m <sup>2</sup> van de muren is niet geïsoleerd.   | Plaats isolatie.   |
|    | <b>Hellend dak</b><br>85 m <sup>2</sup> van het hellende dak is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.   | Isoleer het hellende dak bijkomend.  |
|   | <b>Plafond</b><br>75 m <sup>2</sup> van het plafond is te weinig geïsoleerd.   | Isoleer het plafond bijkomend.   |
|  | <b>Vensters</b><br>19,8 m <sup>2</sup> van de vensters heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook de raamprofielen zijn thermisch weinig performant.                            | Vervang de vensters door nieuwe vensters met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen.                                  |
|   | <b>Dakvensters en koepels</b><br>7,9 m <sup>2</sup> van de dakvlakvensters of koepels heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook de profielen zijn thermisch weinig performant. | Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen.                                  |
|  | <b>Ventilatie</b><br>Er zijn een aantal geschikte ventilatievoorzieningen, maar te weinig  | Zorg dat alle ruimtes permanent geventileerd kunnen worden, bij voorkeur via een ventilatiesysteem met vraagsturing en warmteterugwinning. |
|  | <b>Zonneboiler</b><br>Er is geen zonneboiler aanwezig.   | Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.                   |
|   | <b>Zonnepanelen</b><br>Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.   | Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.                      |



De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen. Overweeg bij een vervanging duurzamere alternatieven.


Proficiat! De verwarmingsinstallatie met warmtepomp voldoet aan de energiedoelstelling.

● Energetisch helemaal niet in orde ● Energetisch niet in orde ● Zonne-energie ● Energetisch helemaal in orde

## Energie label na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw appartement stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande energieschaal een overzicht van waar uw appartement zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Bij de plaatsing van een installatie op zonne-energie zal het energielabel nog verder verbeteren.

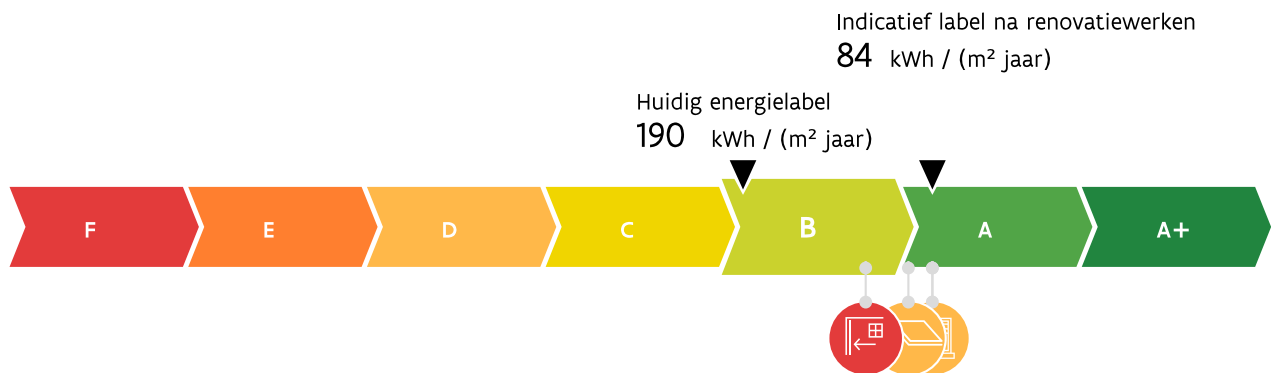

### Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende aspecten als u uw appartement energiezuinig en comfortabeler wilt maken.



**Luchtdichtheid:** De luchtdichtheid van uw appartement is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdichtheid laten meten om eventueel overblijvende lekken op te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.



**Koeling en zomercomfort:** Uw appartement heeft kans op oververhitting. Vermijd het gebruik van de aanwezige koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer.



**Sanitair warm water:** Uw appartement beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

## Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegenereerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.

**Meer informatie?**

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit ... kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).
- Meer informatie over uw appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.

**Gegevens energiedeskundige:**

Stef Peeters  
Algemene Certificaten voor Elektriciteit & Gas  
1853 Grimbergen  
EP21202

**Premies**

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies](http://www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies).



## Informatie uit het EPC Gemeenschappelijke Delen

Het energetisch renoveren van uw appartement kunt u vaak niet alleen. Bij een gebouw met meerdere (woon)eenheden moet u mogelijks samen met de mede-eigenaars beslissen over de renovatie van bepaalde delen van het gebouw (look al hebben sommige delen geen of weinig impact op de energieprestatie van uw appartement).

Hieronder vindt u een verkorte weergave van het 'EPC Gemeenschappelijke Delen' van uw gebouw. Dit overkoepelende EPC beschrijft hoe alle gemeenschappelijke delen van het gebouw energetisch presteren (daken, buitenmuren, vloeren, vensters en deuren van gemeenschappelijke ruimtes, verlichting van gemeenschappelijke circulatieruimtes en eventueel aanwezige collectieve installaties) en welke energetische renovatiewerken aan het gebouw nog nodig zijn.

Meer uitgebreide informatie vindt u in het EPC Gemeenschappelijke Delen.

### Huidige staat

Onderstaande informatie heeft enkel betrekking op de elementen die gemeenschappelijk zijn zoals bijvoorbeeld vensters in de traphal, het volledige dak, de gevel etc., en dus niet op de vensters, deuren en individuele installaties van de aparte (woon)eenheden.

#### Daken

U = 0,64 W/(m²K)

Doelstelling: 0,24 W/(m²K)

#### Muren

U = 1,51 W/(m²K)

Doelstelling: 0,24 W/(m²K)

#### Vensters (beglazing en profiel)

U = 3,03 W/(m²K)

Doelstelling: 1,5 W/(m²K)

#### Beglazing

U = 2,80 W/(m²K)

Doelstelling: 1 W/(m²K)

#### Vloeren

U = 1,04 W/(m²K)

Doelstelling: 0,24 W/(m²K)



#### Verwarming

Geen collectieve installatie aanwezig



#### Sanitair warm water

Geen collectieve installatie aanwezig



#### Ventilatie

Geen collectief ventilatietoestel aanwezig



#### Koeling en zomercomfort

Geen collectieve installatie voor koeling aanwezig.



#### Verlichting

LED-verlichting



#### Zonne-energie

Geen zonneboiler of zonnepanelen aanwezig

### Overzicht aanbevelingen

In onderstaande tabel vindt u de aanbevelingen om uw gebouw energiezuiniger te maken.

Let op! De uitvoering van de aanbevelingen met een (\*) zal ook een impact hebben op de energieprestatie van uw appartement.

|  | HUIDIGE SITUATIE  | AANBEVELING                 |
|--|---|-----------------------------|
|  | <b>Muren (*)</b><br>303 m² van de muren is niet geïsoleerd.   | Plaats isolatie.            |
|  | <b>Vloeren</b><br>10 m² van de vloer is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.  | Plaats bijkomende isolatie. |
|  | <b>Daken (*)</b><br>518 m² van het dak is (vermoedelijk) te weinig geïsoleerd.  | Plaats bijkomende isolatie. |
|  | <b>Vensters</b><br>15 m² van de vensters in de gemeenschappelijke ruimtes heeft dubbele beglazing. De raamprofielen zijn thermisch weinig performant. | Vervang de vensters.        |

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Muren</b><br>352 m <sup>2</sup> van de muren is te weinig geïsoleerd.  | Plaats bijkomende isolatie.   |
|  | <b>Vloeren</b><br>323 m <sup>2</sup> van de vloer is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.                                     | Plaats bijkomende isolatie.   |
|  | <b>Zonne-energie (*)</b><br>Er is geen installatie op zonne-energie aanwezig.   | Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen of een zonneboiler te plaatsen. |
|  | <b>Daken</b><br>80m <sup>2</sup> van het dak is redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling. | Overweeg bijkomende isolatie te plaatsen.                                 |

● Energetisch helemaal niet in orde ● Energetisch niet in orde ● Zonne-energie ● Energetisch redelijk in orde, maar net niet voldoende voor de doelstelling



Let op! Het EPC doet geen uitspraak over het al dan niet voldoen aan de Vlaamse Wooncode en evalueert het gebouw uitsluitend op energetisch vlak. De energiedoelstellingen zijn strenger dan de eisen van de Vlaamse Wooncode.

### Meer informatie over het EPC Gemeenschappelijke Delen?

Het EPC Gemeenschappelijke Delen kunt u vinden in uw persoonlijke woningpas (woningpas.vlaanderen.be) of opvragen bij de eigenaar, de VME of de syndicus.

#### Gegevens energiedeskundige:

FILIP SLAETS  
Energyflow  
2180 Ekeren  
EP11963

#### Opmaakdatum

13-07-2024

#### Certificaatnummer

20240713-0002500951-GD-2

# Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw appartement. Samen met uw architect of andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

## Inhoudstafel

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Daken                             | 10 |
| Vensters en deuren                | 11 |
| Muren                             | 14 |
| Vloeren                           | 15 |
| Ruimteverwarming                  | 16 |
| Installaties voor zonne-energie   | 17 |
| Ventilatie                        | 18 |
| Overige installaties              | 20 |
| Bewijsstukken gebruikt in dit EPC | 21 |

## 10 goede redenen om nu al grondig te renoveren

De eerste stap naar een gebouw met een goede energieprestatie is goed isoleren, de hele bouwschil. Start vandaag nog, met een goede planning en deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Een goed geïsoleerd gebouw staat klaar voor de toekomst: u kunt er op lage temperatuur verwarmen, met een warmtepomp of aansluiten op een warmtenet. Een grondig energetisch gerenoveerd appartement biedt veel voordelen:

-  1. Een lagere energiefactuur
-  2. Meer comfort
-  3. Een gezonder binnenklimaat
-  4. Esthetische meerwaarde
-  5. Financiële meerwaarde
-  6. Nodig voor ons klimaat
-  7. Uw appartement is klaar voor uw oude dag
-  8. Minder onderhoud
-  9. Vandaag al haalbaar
-  10. De overheid betaalt mee

## Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is in gebouwen. In veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden. Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbegrepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op [www.ovam.be](http://www.ovam.be).

## Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw appartement zijn door de energiedeskundige ingevoerd in software die door de Vlaamse overheid is opgelegd. Als een EPC van de gemeenschappelijke delen van het gebouw beschikbaar is, worden de karakteristieken hiervan in het EPC van uw appartement ingeladen. De energiedeskundige mag zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van de invoergegevens berekent de software het energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg, binnenafwerking tijdelijk verwijderen ...).

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).

De bewijsstukken die gebruikt zijn voor dit EPC, kan u terugvinden op pagina 21.

## Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.

Ten tijde van de opmaak van dit EPC is het nog niet verplicht om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die energiedoelstelling en streef zelfs naar beter.



## Algemene gegevens

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Gebouw id / Gebouweenheid id                                | 9556067 / 9557107       |
| Datum plaatsbezoek  | 12/07/2024              |
| Referentiejaar bouw   | 1992                    |
| Beschermd volume (m <sup>3</sup> )                          | 765                     |
| Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume              | Niet geïsoleerde Zolder |
| Bruikbare vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )                | 249                     |
| Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )                        | 290                     |
| Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h))      | Onbekend                |
| Thermische massa  | Half zwaar/matig zwaar  |
| Open haard(en) voor hout aanwezig                           | Neen                    |
| Niet-residentiële bestemming                                | Geen                    |
| Ligging van de eenheid in het gebouw                        | Bovenste Duplex         |
| Berekende energiescore (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))          | 190                     |
| Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) | 47.454                  |
| CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)                          | 8.986                   |
| Indicatief S-peil   | 88                      |
| Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m <sup>2</sup> K))      | 1,47                    |
| Gemiddeld installatierendement verwarming (%)               | 82                      |

## Verklarende woordenlijst

|  |   |
|--|---|
| beschermd volume                                 | Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.  |
| bruikbare vloeroppervlakte                       | De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.  |
| U-waarde   | De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.   |
| R-waarde   | De warmteweerstand van een materiaal. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de materiaal laag isoleert.   |
| lambdawaarde                                     | De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.   |
| karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik | De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een appartement. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering gebracht. |
| berekende energiescore                           | Een maat voor de totale energieprestatie van een appartement. De berekende energiescore is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik, gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte.   |
| S-peil   | Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een appartement. Het S-peil houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en de vormefficiëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficiënter de gebouwschil.           |

# Daken

## Hellend dak

85 m<sup>2</sup> van het hellende dak is vermoedelijk te weinig geïsoleerd. Isoleer het hellende dak bijkomend.



## Plafond

75 m<sup>2</sup> van het plafond is te weinig geïsoleerd. Isoleer het plafond bijkomend.

Bij de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Dat komt overeen met een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS ( $\lambda_d = 0,035$  W/(m.K)) of 12 cm PUR ( $\lambda_d = 0,027$  W/(m.K)). Als u de isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst, moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens 22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw dak(en) maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

## Technische fiche daken

Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

| Beschrijving                     | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie                  | Ref.jaar renovatie | R-waarde isolatie bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Luchtlaag | Daktype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|-----------|---------|---|
| Hellend dak voor                 |            |                                     |  |                                      |                           |                    |   |           |         |   |
| ● Hellend dak voor inc DK        | ZO         | 16,7                                | -                                      | -                                    | isolatie aanwezig         | -                  | -   | onbekend  | a       | 0,86                                      |
| Hellend dak achter               |            |                                     |  |                                      |                           |                    |   |           |         |   |
| ● Hellend dak achter inc DK      | NW         | 13                                  | -                                      | -                                    | isolatie aanwezig         | -                  | -   | onbekend  | a       | 0,86                                      |
| Hellend dak rechts               |            |                                     |  |                                      |                           |                    |   |           |         |   |
| ● Hellend dak rechts inc DK      | NO         | 29                                  | -                                      | -                                    | isolatie aanwezig         | -                  | -   | onbekend  | a       | 0,86                                      |
| Hellend dak links                |            |                                     |  |                                      |                           |                    |   |           |         |   |
| ● Hellend dak links inc DK       | ZW         | 26                                  | -                                      | -                                    | isolatie aanwezig         | -                  | -   | onbekend  | a       | 0,86                                      |
| Plafond onder onverwarmde ruimte |            |                                     |  |                                      |                           |                    |   |           |         |   |
| ● Plafond AOR                    | -          | 75                                  | -                                      | -                                    | 100mm MW tussen regelwerk | -                  | 2,00  | afwezig   | a       | 0,49                                      |

### Legende

a dak niet in riet of cellenbeton

## Vensters en deuren



### Vensters

19,8 m<sup>2</sup> van de vensters heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook de raamprofielen zijn thermisch weinig performant.

Vervang de vensters door nieuwe vensters met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen.

### Dakvensters en koepels

7,9 m<sup>2</sup> van de dakvlakvensters of koepels heeft dubbele beglazing. Dat is weinig energiezuinig. Ook de profielen zijn thermisch weinig performant.

Plaats nieuwe dakvlakvensters of koepels met hoogrendementsbeglazing en energieperformante raamprofielen.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m<sup>2</sup>K). Bij de renovatie van vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m<sup>2</sup>K) voor de vensters (glas + profielen). Naast de vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige aandacht.

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiënte oplossing.

## Technische fiche van de vensters

Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

| Beschrijving                    | Oriëntatie | Helling   | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | Beglazing   | Buitenzonwering | Profiel  | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|--|-------------|-----------------|----------|---|
| <b>In voorgevel</b>             |            |           |                               |  |             |                 |          |   |
| • Voorgevel oud (rec hts)-GL4   | ZO         | verticaal | 1,5                           | -                                      | dubbel glas | -               | kunst>2k | 2,86                                      |
| • Voorgevel oud (rec hts)-GL3   | ZO         | verticaal | 2,3                           | -                                      | dubbel glas | -               | kunst>2k | 2,86                                      |
| • Voorgevel oud (rec hts)-GL5   | ZO         | verticaal | 1,5                           | -                                      | dubbel glas | -               | kunst>2k | 2,86                                      |
| • Voorgevel oud (rec hts)-GL2   | ZO         | verticaal | 4,2                           | -                                      | dubbel glas | -               | kunst>2k | 2,86                                      |
| • Voorgevel oud (rec hts)-GL1   | ZO         | verticaal | 0,5                           | -                                      | dubbel glas | -               | kunst>2k | 2,86                                      |
| <b>In rechtergevel</b>          |            |           |                               |  |             |                 |          |   |
| • Rechtergevel oud-G L2         | NO         | verticaal | 0,8                           | -                                      | dubbel glas | -               | kunst>2k | 2,86                                      |
| • Rechtergevel oud-G L1         | NO         | verticaal | 1,5                           | -                                      | dubbel glas | -               | kunst>2k | 2,86                                      |
| • Rechtergevel oud-G L4         | NO         | verticaal | 5                             | -                                      | dubbel glas | -               | kunst>2k | 2,86                                      |
| • Rechtergevel oud-G L3         | NO         | verticaal | 2,5                           | -                                      | dubbel glas | -               | kunst>2k | 2,86                                      |
| <b>In hellend dak voor</b>      |            |           |                               |  |             |                 |          |   |
| • Hellend dak voor inc DK-GL1   | ZO         | 45        | 1,7                           | -                                      | dubbel glas | -               | hout     | 2,86                                      |
| <b>In hellend dak achter</b>    |            |           |                               |  |             |                 |          |   |
| • Hellend dak achter inc DK-GL1 | NW         | 45        | 1,2                           | -                                      | dubbel glas | -               | hout     | 2,86                                      |
| <b>In hellend dak links</b>     |            |           |                               |  |             |                 |          |   |
| • Hellend dak links inc DK-GL2  | ZW         | 45        | 2,2                           | -                                      | dubbel glas | -               | hout     | 2,86                                      |
| • Hellend dak links inc DK-GL1  | ZW         | 45        | 1,7                           | -                                      | dubbel glas | -               | hout     | 2,86                                      |
| <b>In hellend dak rechts</b>    |            |           |                               |  |             |                 |          |   |
| • Hellend dak rechts inc DK-GL1 | NO         | 45        | 1,1                           | -                                      | dubbel glas | -               | hout     | 2,86                                      |

### Legende glastypes

**dubbel glas** Gewone dubbele beglazing

### Legende profieltypes

**kunst>2k** Kunststof profiel, 2 of meer kamers

**hout**

Houten profiel

## Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

| Beschrijving                            | Oriëntatie | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie          | Ref.jaar renovatie | Luchtdaag | Deur/paneeltype | Profiel | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|---|------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|---|
| Deuren/poorten                          |            |                               |  |                                      |                   |                    |           |                 |         |   |
| in linkergevel                          |            |                               |  |                                      |                   |                    |           |                 |         |   |
| Linkergevel AVR tr<br>apzaal / Lift-DE1 | ZW         | 1,8                           | -                                      | -                                    | isolatie onbekend | -                  | onbekend  | b               | hout    | 2,71                                      |

### Legende deur/paneeltypes

b deur/paneel niet in metaal

### Legende profieltypes

hout

Houten profiel

# Muren



## Muur

103 m<sup>2</sup> van de muren is niet geïsoleerd. Plaats isolatie.

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Dat komt overeen met een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS ( $\lambda_d = 0,035$  W/(mK)) of 10 cm PUR of PIR ( $\lambda_d = 0,023$  W/(mK)). Als u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig. isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

## Technische fiche van de muren

Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

| Beschrijving                                | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Diepte onder maaiveld (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie         | Ref.jaar renovatie | Luchtdikte | Muurtype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|---|------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------|----------|---|
| <b>Buitenmuur</b>                           |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |            |          |   |
| <b>Voorgevel</b>                            |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |            |          |   |
| • Voorgevel oud (rechts)                    | ZO         | 46                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | afwezig    | a        | 2,33                                      |
| <b>Rechtergevel</b>                         |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |            |          |   |
| • Rechtergevel oud                          | NO         | 32                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | afwezig    | a        | 2,33                                      |
| <b>Linkergevel</b>                          |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |            |          |   |
| • Linkergevel oud                           | ZW         | 25                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | afwezig    | a        | 2,33                                      |
| <b>Muur in contact met verwarmde ruimte</b> |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |            |          |   |
| <b>Achtergevel</b>                          |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |            |          |   |
| Achtergevel scheimuur                       | NW         | 59                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | afwezig    | a        | 1,92                                      |
| <b>Rechtergevel</b>                         |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |            |          |   |
| Rechtergevel scheimuur                      | NO         | 12,3                                | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | afwezig    | a        | 1,92                                      |
| <b>Linkergevel</b>                          |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |            |          |   |
| Linkergevel AVR trapaal / Lift              | ZW         | 28                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | afwezig    | a        | 1,92                                      |

### Legende

a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

# Vloeren

## Technische fiche van de vloeren

Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

| Beschrijving                    | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Diepte onder maaiveld (m) | Perimeter (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie          | Ref.jaar renovatie | Vloerverwarming | Luchtdlaag | Vloertype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|---|
| Vloer boven verwarmde ruimte    |                                     |                           |               |  |                                      |                   |                    |                 |            |           |   |
| Vloer AVR tussen a ppartementen | 135                                 | -                         | -             | -                                      | -                                    | isolatie onbekend | -                  | -               | onbekend   | a         | 2,04                                      |

### Legende

a vloer niet in cellenbeton

# Ruimteverwarming



De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen. Overweeg bij een vervanging duurzamere alternatieven.

Proficiat! De verwarmingsinstallatie met warmtepomp voldoet aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche van de ruimteverwarming


Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

### Installaties met één opwekker

|  | RV1   | RV2              |  |  |
|--|---|------------------|--|--|
|  | ✓   | ✓                |  |  |
| <b>Omschrijving</b>                      | -   | -                |  |  |
| <b>Type verwarming</b>                   | centraal  | centraal         |  |  |
| <b>Aandeel in volume (%)</b>             | 89%   | 11%              |  |  |
| <b>Installatierendement (%)</b>          | 76%   | 219%             |  |  |
| <b>Aantal opwekkers</b>                  | 1   | 1                |  |  |
| <b>Opwekking</b>                         |   |                  |  |  |
|  | ✓   | ✓                |  |  |
| <b>Type opwekker</b>                     | individueel   | individueel      |  |  |
| <b>Energiedrager</b>                     | gas   | elektriciteit    |  |  |
| <b>Soort opwekker(s)</b>                 | condenserende ketel   | warmtepomp       |  |  |
| <b>Bron/afgiftemedium</b>                | -   | lucht/lucht      |  |  |
| <b>Vermogen (kW)</b>                     | -   | -                |  |  |
| <b>Elektrisch vermogen WKK (kW)</b>      | -   | -                |  |  |
| <b>Aantal (woon)eenheden</b>             | -   | -                |  |  |
| <b>Rendement</b>                         | 108% t.o.v. onderwaarde                                       | -                |  |  |
| <b>Referentiejaar fabricage</b>          | 2018  | -                |  |  |
| <b>Labels</b>                            | CE  | -                |  |  |
|  | energieklasse A   |                  |  |  |
| <b>Locatie</b>                           | binnen beschermd volume                                       | -                |  |  |
| <b>Distributie</b>                       |   |                  |  |  |
| <b>Externe stookplaats</b>               | nee   | nee              |  |  |
| <b>Ongeïsoleerde leidingen (m)</b>       | 0m ≤ lengte ≤ 2m  | 0m ≤ lengte ≤ 2m |  |  |
| <b>Ongeïsoleerde combilus (m)</b>        | -   | -                |  |  |
| <b>Aantal (woon)eenheden op combilus</b> | -   | -                |  |  |
| <b>Afgifte &amp; regeling</b>            |   |                  |  |  |
| <b>Type afgifte</b>                      | radiatoren/convectoren  | luchtverwarming  |  |  |
| <b>Regeling</b>                          | pompregeling<br>manuele<br>radiatorkranen<br>kamerthermostaat | kamerthermostaat |  |  |



# Installaties voor zonne-energie

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>Zonneboiler</b><br>Er is geen zonneboiler aanwezig.     | Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman. |
|   | <b>Zonnepanelen</b><br>Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. | Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.    |

De zonnekaart berekent automatisch het zonnepotentieel voor uw gebouw en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen of zonnecollectoren dat u op het dak zou kunnen plaatsen.

Let op: de zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat het elektriciteits- en watergebruik van uw gebouw kan afwijken.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via [www.vlaanderen.be](http://www.vlaanderen.be).

## Technische fiche van de installaties op zonne-energie

Geen installaties op zonne-energie aanwezig.

# Ventilatie



## Ventilatie

Er zijn een aantal geschikte ventilatievoorzieningen, maar te weinig

Zorg dat alle ruimtes permanent geventileerd kunnen worden, bij voorkeur via een ventilatiesysteem met vraagsturing en warmteterugwinning.

Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid. Goede ventilatie verkleint de kans op CO-vergiftiging, onaangename geurtjes en allergieën. Tegelijk vermijdt het condensatieproblemen en schimmelvorming.

Ventileren is meer dan een paar keer per dag de vensters en deuren open zetten. Ventileren is zorgen dat er permanent (24u op 24u) binnenlucht verversd kan worden.

## Wat is er minimaal nodig om permanent te ventileren?

Idealiter kan elke ruimte permanent geventileerd worden, hetzij natuurlijk (raamrooster of rooster in de gevel) hetzij mechanisch (permanent draaiende ventilator of ventilatie-unit). Deze ideale situatie is bij bestaande woningen niet altijd haalbaar. Daarom moet minimaal een ventilatievoorziening aanwezig zijn in:

- minstens 2/3de van de natte ruimtes (keuken, bad- of douchekamer, WC, wasplaats, ...) en sowieso in alle keukens, bad- en douchekamers én
- minstens 2/3de van de verblijfsruimtes (leefruimte, eetkamer, slaapkamer, hobbyruimte, berging, ...)

In de verblijfsruimtes moet het gaan om een permanent draaiend toevoer of afvoer of om een natuurlijke voorziening. In de natte ruimtes moet het gaan om een permanent draaiende toevoer of afvoer of om een natuurlijke voorziening met een verticaal afvoerkanaal.

Via een regeling op het ventilatiesysteem is het toegelaten dat de ventilatiedebieten tijdelijk iets lager zijn, maar ze mogen nooit nul worden. Een ventilator die bijvoorbeeld enkel aanschakelt met het licht of bij aanwezigheid, volstaat niet, ook al is er een nadraaitijd ingesteld.

## Hou het energieverlies beperkt

Ventileren brengt altijd een vorm van energieverlies met zich mee. Dit is nodig om de binnenlucht gezond te kunnen houden. Kies bij voorkeur voor een zorgvuldig geplaatst ventilatiesysteem dat de volledige eenheid kan bedienen. Zo kan u via warmteterugwinning en vraagsturing de energieverliezen beperkt houden.

## Technische fiche van de ventilatie

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving ruimte    | Codering ruimte | Badkamer, douchekamer of keuken? | Type ventilatievoorziening | Permanent draaiend | Met verticaal afvoerkanaal |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Natte ruimte</b>    |                 |                                  |                            |                    |                            |
| ⊗ Keuken               | VR1             | Ja                               | Geen                       | -                  | -                          |
| ⊗ Badkamer 3V          | VR2             | Ja                               | Geen                       | -                  | -                          |
| ⊗ Wc 3V                | VR4             | Nee                              | Geen                       | -                  | -                          |
| ⊗ Badkamer 4V          | VR9             | Ja                               | Mechanisch                 | Nee                | -                          |
| <b>Verblijfsruimte</b> |                 |                                  |                            |                    |                            |
| ⊗ Woonkamer            | VR3             | -                                | Geen                       | -                  | -                          |
| ✓ Slaapkamer 1         | VR5             | -                                | Natuurlijk                 | -                  | -                          |
| ✓ Slaapkamer 2         | VR6             | -                                | Natuurlijk                 | -                  | -                          |
| ✓ Slaapkamer 3         | VR7             | -                                | Natuurlijk                 | -                  | -                          |
| ⊗ Kamer 3V             | VR8             | -                                | Geen                       | -                  | -                          |

## Overige installaties

### Sanitair warm water



Uw appartement beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

| Bestemming                         | SWW1                               | SWW2             |  |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--|
|                                    | keuken                             | badkamer         |  |
| <b>Opwekking</b>                   |                                    |                  |  |
| Soort                              | individueel                        | individueel      |  |
| Gekoppeld aan ruimteverwarming     | neen                               | ja, aan rv1      |  |
| Energiedrager                      | elektriciteit                      | -                |  |
| Type toestel                       | elektrische<br>weerstandverwarming | -                |  |
| Referentiejaar fabricage           | -                                  | -                |  |
| Energielabel                       | -                                  | -                |  |
| <b>Opslag</b>                      |                                    |                  |  |
| Aantal voorraadvaten               | 1                                  | 0                |  |
| Aantal (woon)eenheden              | -                                  | -                |  |
| Volume (l)                         | 10l                                | -                |  |
| Omtrek (m)                         | -                                  | -                |  |
| Hoogte (m)                         | -                                  | -                |  |
| Isolatie                           | aanwezig                           | -                |  |
| Label                              | -                                  | -                |  |
| Opwekker en voorraadvat één geheel | ja                                 | -                |  |
| <b>Distributie</b>                 |                                    |                  |  |
| Type leidingen                     | gewone leidingen                   | gewone leidingen |  |
| Lengte leidingen (m)               | > 5m                               | > 5m             |  |
| Isolatie leidingen                 | -                                  | -                |  |
| Aantal (woon)eenheden op leidingen | -                                  | -                |  |

### Koeling



Uw appartement heeft kans op oververhitting. Vermijd het gebruik van de aanwezige koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer.

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Koelinstallatie                     | aanwezig |
| Aandeel in volume (m <sup>3</sup> ) | 162,44   |

# Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

## Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?



De energiedeskundige gebruikt de informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de nodige detailinformatie bevatten.

### Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als bewijs.

In onderstaande lijst heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken hij gebruikt heeft om dit EPC op te maken.

|   |   |
|---|---|
|   | Plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeente), technische plannen, uitvoeringsplannen of –details, asbuilt-plannen                                |
|   | Lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemings)contract   |
|   | Aannemingsovereenkomsten  |
|   | Offertes of bestelbonnen  |
|   | Informatie uit algemene vergadering van mede-eigenaars: verslag of proces-verbaal   |
|   | Informatie uit werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of definitieve oplevering   |
|   | Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen  |
|   | Facturen van aannemers  |
|   | Verklaring van overeenkomstigheid met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer   |
|   | Foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto's) en foto's waarmee aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto's) |
|   | EPB-aangiften, zoals het transmissieformulier en het EPW-formulier  |
|   | Informatie uit subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder   |
|   | Verslag van destructief onderzoek derde/expert  |
| ✓ | Eerder opgemaakte EPC's, zoals het EPC van de Gemeenschappelijke Delen  |
|   | Technische documentatie met productinformatie   |
|   | Luchtdichtheidsmeting   |
|   | WKK-certificaten of milieuvergunningen  |
|   | Elektriciteitskeuring   |
|   | Verwarmingsauditrapport, keuringsrapport of reinigings- en verbrandingsattest ketel   |
|   | Ventilatieprestatieverslag  |
|   | Verslag energetische keuring koelsysteem  |
|   | Verlichtingsstudie en eventuele relightingpremie  |
|   | Aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning, ...  |